


Rzut dachu - stan projektowany

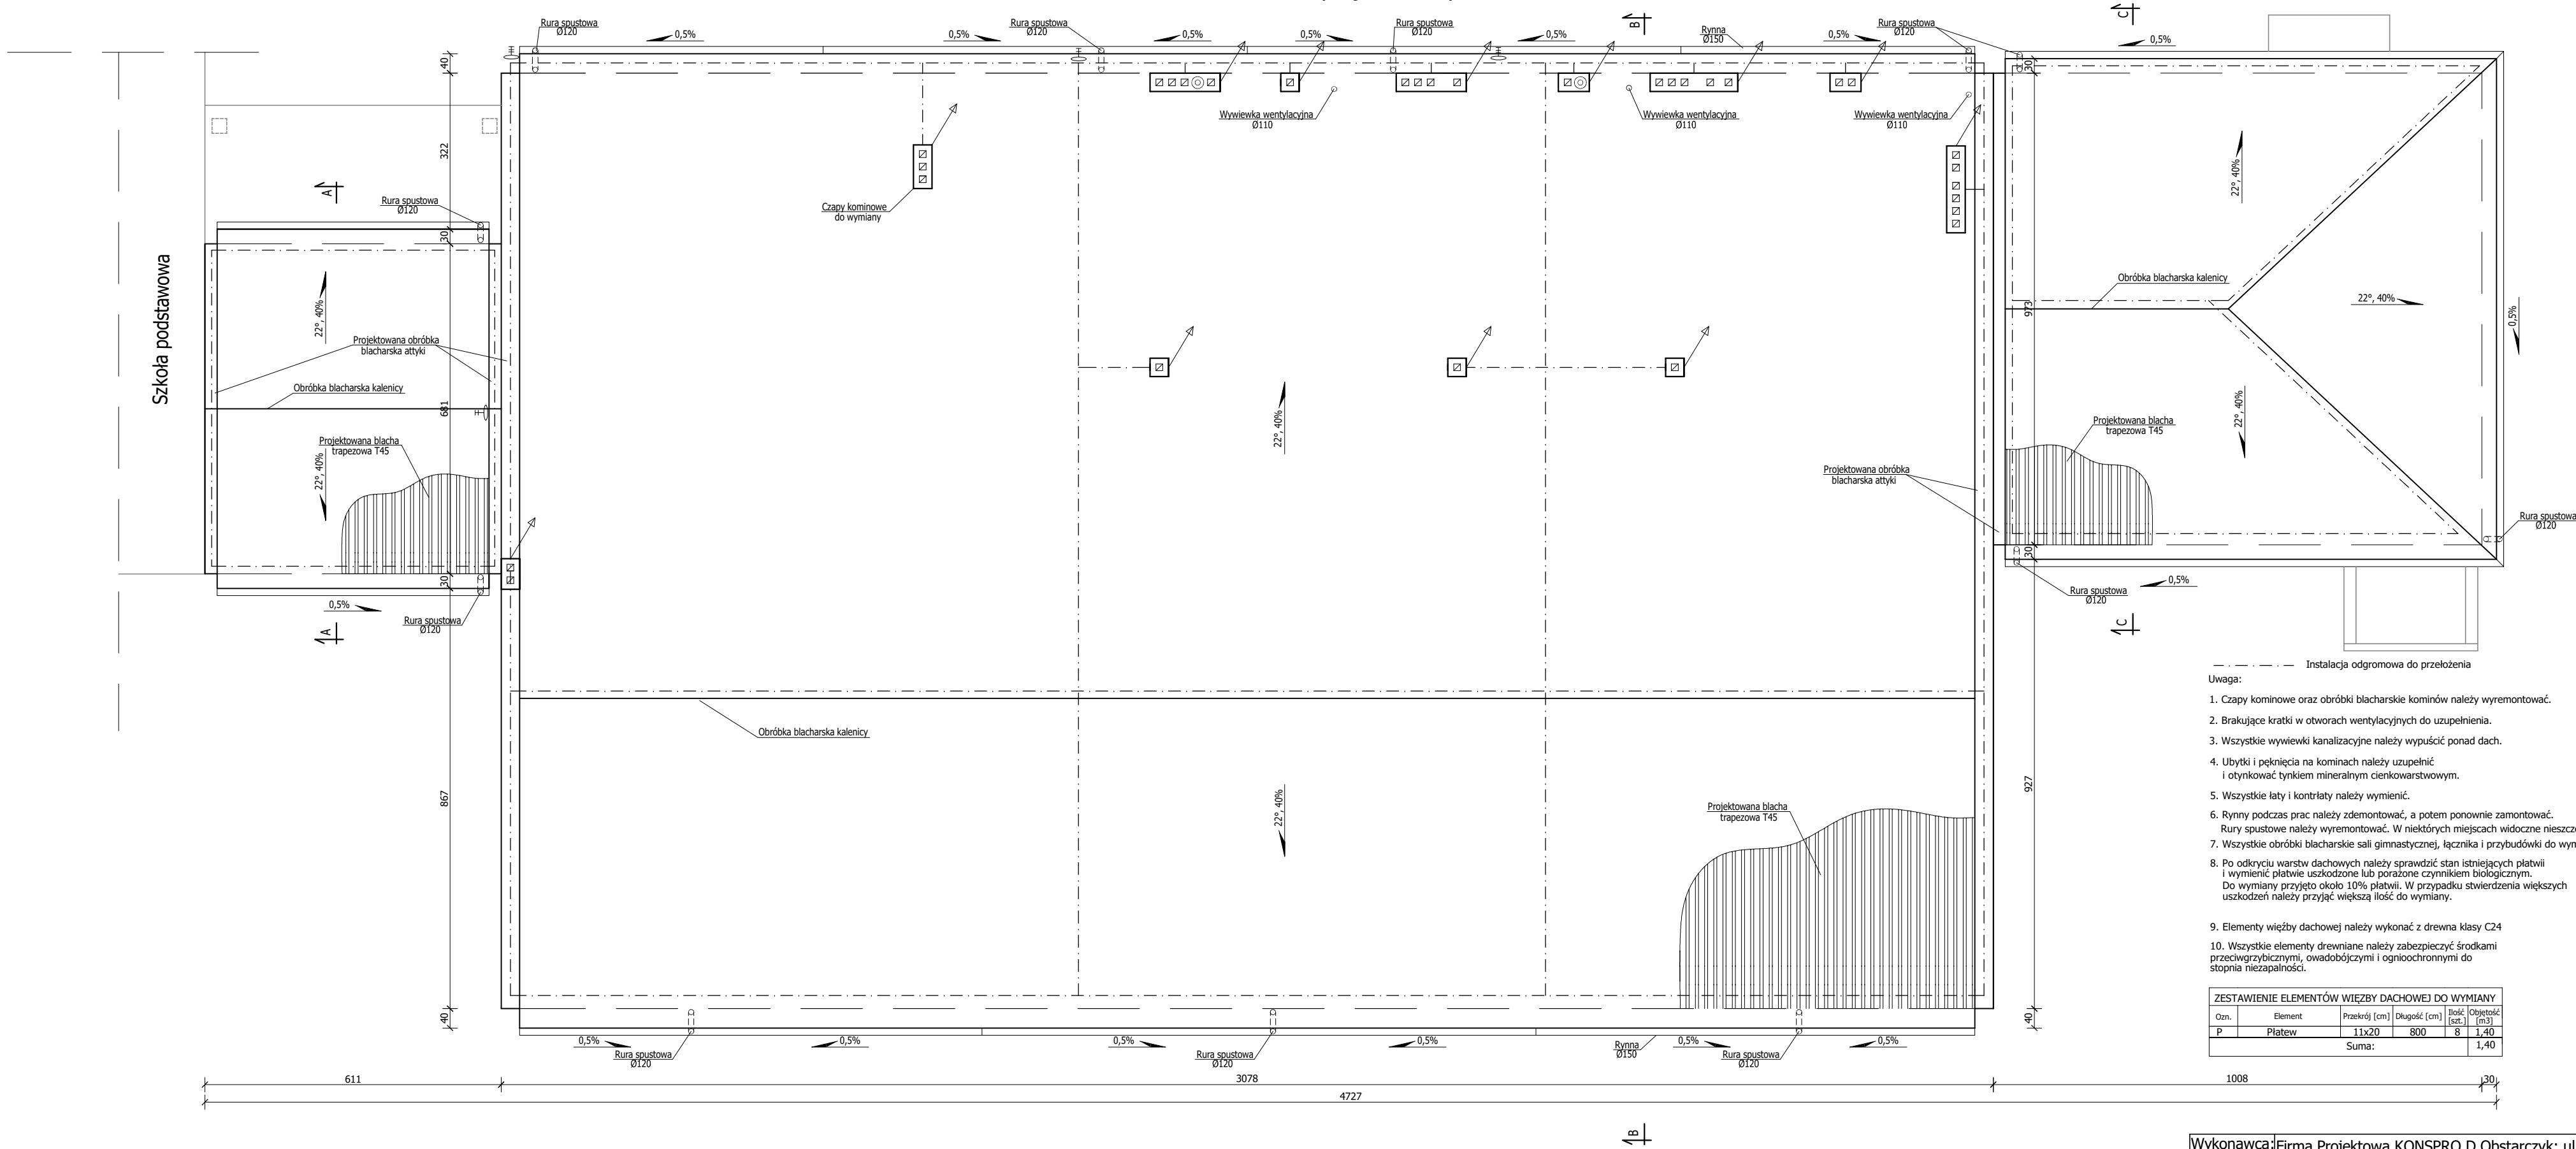

- Uwaga:
- Czapy kominowe oraz obróbki blacharskie kominów należy wyremontować.
  - Brakujące kratki w otworach wentylacyjnych do uzupełnienia.
  - Wszystkie wywiewki kanalizacyjne należy wypuścić ponad dach.
  - Ubytki i pęknięcia na kominach należy uzupełnić i otynkować tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.
  - Wszystkiełaty i kontrłaty należy wymienić.
  - Rynny podczas prac należy zdemontować, a potem ponownie zamontować. Rury spustowe należy wyremontować. W niektórych miejscach widoczne nieszczelności.
  - Wszystkie obróbki blacharskie sali gimnastycznej, łącznika i przybudówki do wymiany.
  - Po odkryciu warstw dachowych należy sprawdzić stan istniejących płatwi i wymienić płatwie uszkodzone lub porażone czynnikami biologicznymi. Do wymiany przyjęto około 10% płatwi. W przypadku stwierdzenia większych uszkodzeń należy przyjąć większą ilość do wymiany.

- Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna klasy C24
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ognioochronnymi do stopnia niezapalności.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ DO WYMIANY					
Ozn.	Element	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Objętość [m <sup>3</sup> ]
P	Płatwie	11x20	800	8	1,40
Suma:					1,40

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Objekt:	REMONT POKRYCIA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OŚWIĘCIMIU PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 2A	Data:	03.2021r.
Tytuł rysunku:	Rzut dachu - stan projektowany	Skala:	1:100
Zespół projektowy:	mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBkb/17	Podpis:	Nr rys.: 4
	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B	Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO ul. Ceglana 3 03-200 OŚWIĘCIM www.konspro.pl